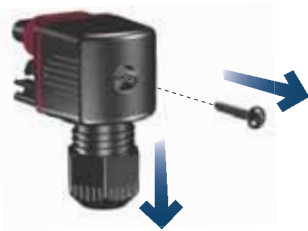
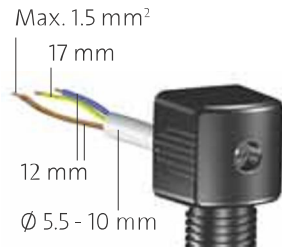
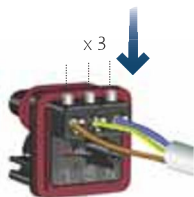
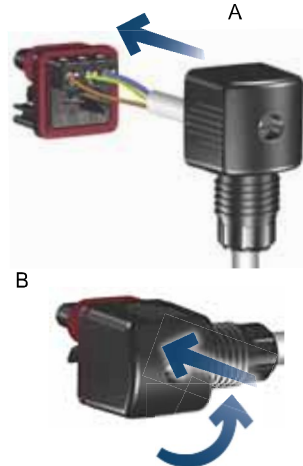
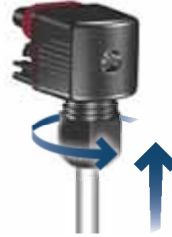


4.1 A telepítő csatlakozó felszerelése

Lé- pés	Tennivaló	Illusztráció	
1	Lazítsa meg a tömszelencét és csavarja ki a hollandi anyát a kapocsfedél közepén.		TM06 8542 1317
2	Vegye le a kapocsfedelet.		TM06 8543 1317
3	Húzza át a tápkábelt a tömszelencén és a kapocsfedélen.		TM06 8544 1317
4	Csupaszítsa le a vezetékeket az illusztráció szerint.		TM06 8545 1317
5	Lazítsa meg a csavarokat a tápkábel dugóján és kösse be a tápkábel vezetékeit.		TM06 8546 1317 - TM06 8547 1317
6	Húzza meg a csavarokat a tápkábel dugóján.		TM06 8548 1317

Lé- pés	Tennivaló	Illusztráció	
7	Helyezze vissza a kapocsfedelet. Lásd A. Megjegyzés: A tápkábel dugót el lehet oldalra fordítani a 90 °-os kábelbevezetéshez. Lásd B.		TM06 8549 1317 - TM06 8550 1317
8	Húzza meg a hollandi anyát.		TM06 8551 1317
9	Csavarja rá a tömszelencét a tápkábel-csatlakozódugóra.		TM06 8552 1317
10	Dugja be a tápkábel-csatlakozódugót a szivattyún elhelyezett csatlakozó aljzatba.		TM06 8553 1317